



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

ИЗЛУЧАТЕЛИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

**МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ ИЗЛУЧЕНИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЯРКОСТИ**

ГОСТ 19834.2—74

(СТ СЭВ 3788—82)

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ИЗЛУЧАТЕЛИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ**Методы измерения силы излучения
и энергетической яркости**Semiconductor emitters. Methods for measurement of
radiant intensity and radiance**ГОСТ
19834.2—74***
(СТ СЭВ 3788—82)

ОКП 621000

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 19 июля 1974 г. № 1731 срок действия установлен****с 01.01.76
до 01.01.87****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на полупроводниковые излучатели некогерентного излучения (далее—излучатели), в том числе бескорпусные, работающие в диапазоне длин волн 380—1400 нм и устанавливает методы измерения силы некогерентного излучения: метод непосредственного измерения и метод замещения; методы измерения энергетической яркости: прямой и косвенный.

Общие требования при измерении — по ГОСТ 19834.0—75.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3788—82 в части измерения силы излучения и энергетической яркости (см. справочное приложение 2).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. МЕТОД НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ ИЗЛУЧЕНИЯ**1.1. Принцип и режим измерения**

1.1.1. Принцип измерения основан на измерении электрического сигнала на выходе фотоприемника с известной чувствительностью при воздействии на фотоприемник потока излучения от излучателя в определенном телесном угле.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**


* Переиздание февраль 1984 г. с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1983 г.; Пост. № 5736 от 06.12.83 (ИУС 3—1984 г.).

© Издательство стандартов, 1984

1.1.2. Значение прямого тока через излучатель должно соответствовать установленному в стандартах или технических условиях на излучатели конкретных типов.

1.2. Аппаратура

1.2.1. Измерения проводят на установке, структурная схема которой приведена на черт. 1.

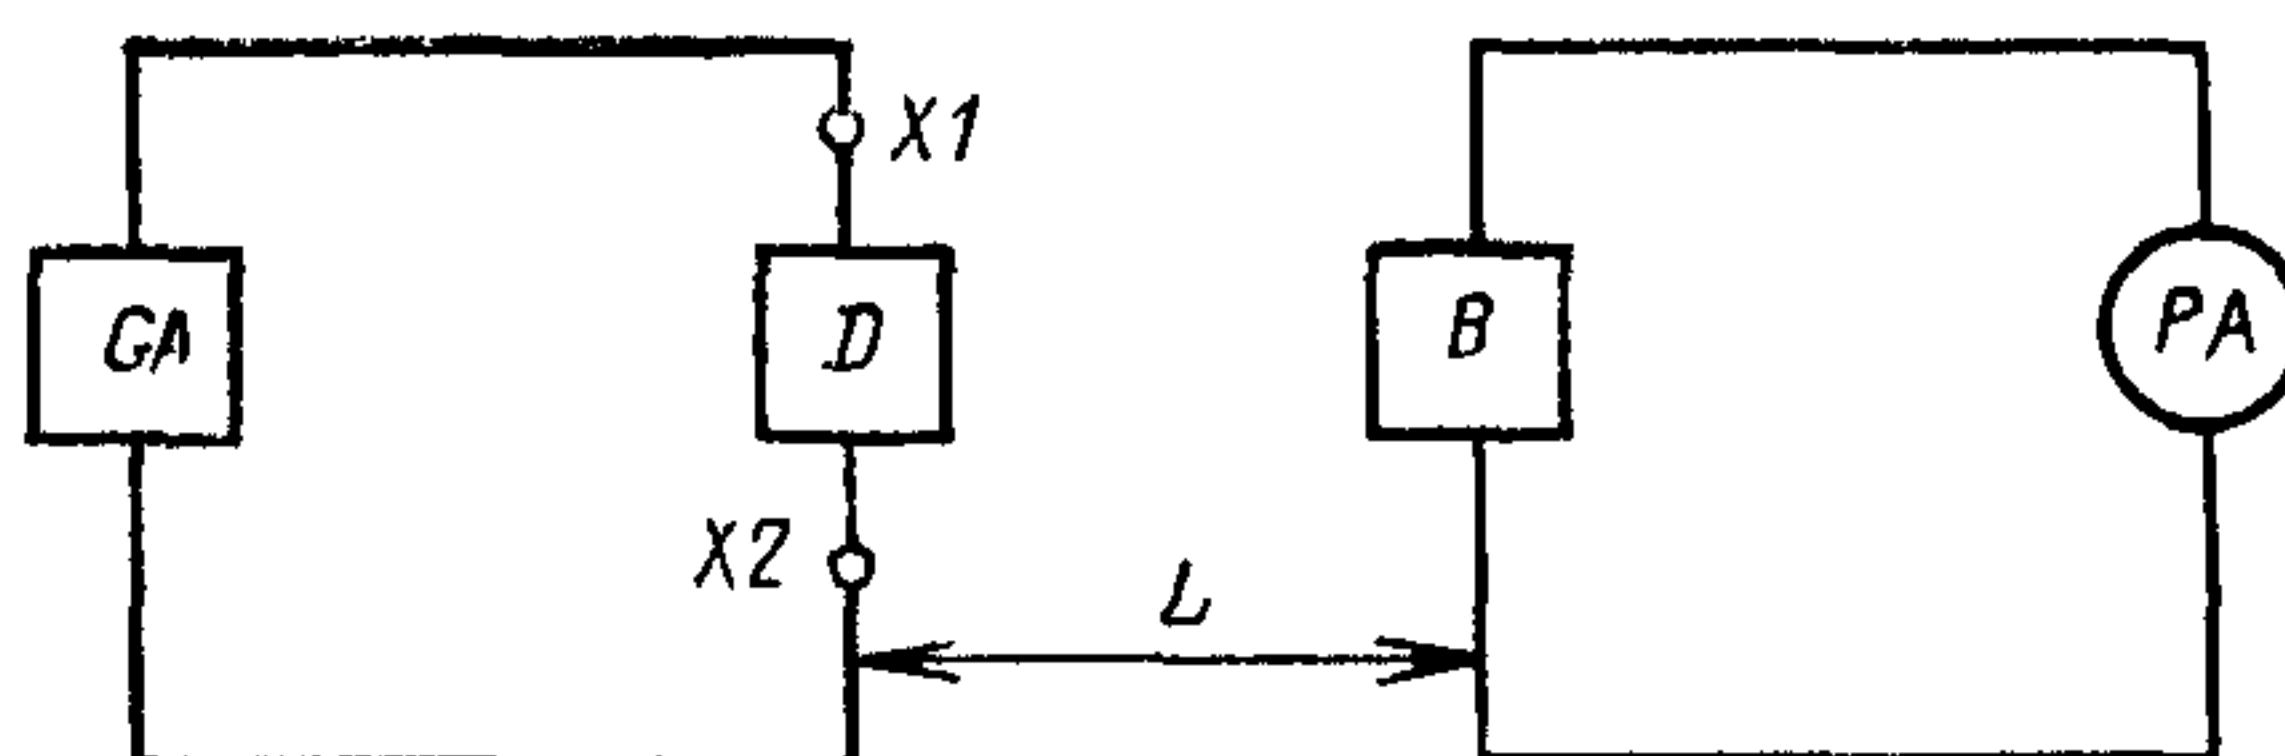


G —генератор тока; D —излучатель; B —фотоприемник;
 PA —измеритель тока; $X1, X2$ —контакты подключения излучателя; L —расстояние от излучателя до фотоприемника

Черт. 1

1.2.2. Генератор тока G должен обеспечивать задание и поддержание прямого тока через излучатель с погрешностью в пределах $\pm 5\%$. При применении генератора прямоугольных импульсов тока частоту и длительность импульсов следует выбирать из условия обеспечения квазиимпульсного режима. Конкретное значение частоты модуляции указывают в стандартах или технических условиях на излучатели конкретных типов. Предпочтительная частота модуляции 1—8 кГц.

1.2.3. Взаимное расположение излучателя и фотоприемника должно соответствовать оптической схеме, приведенной на черт. 2.

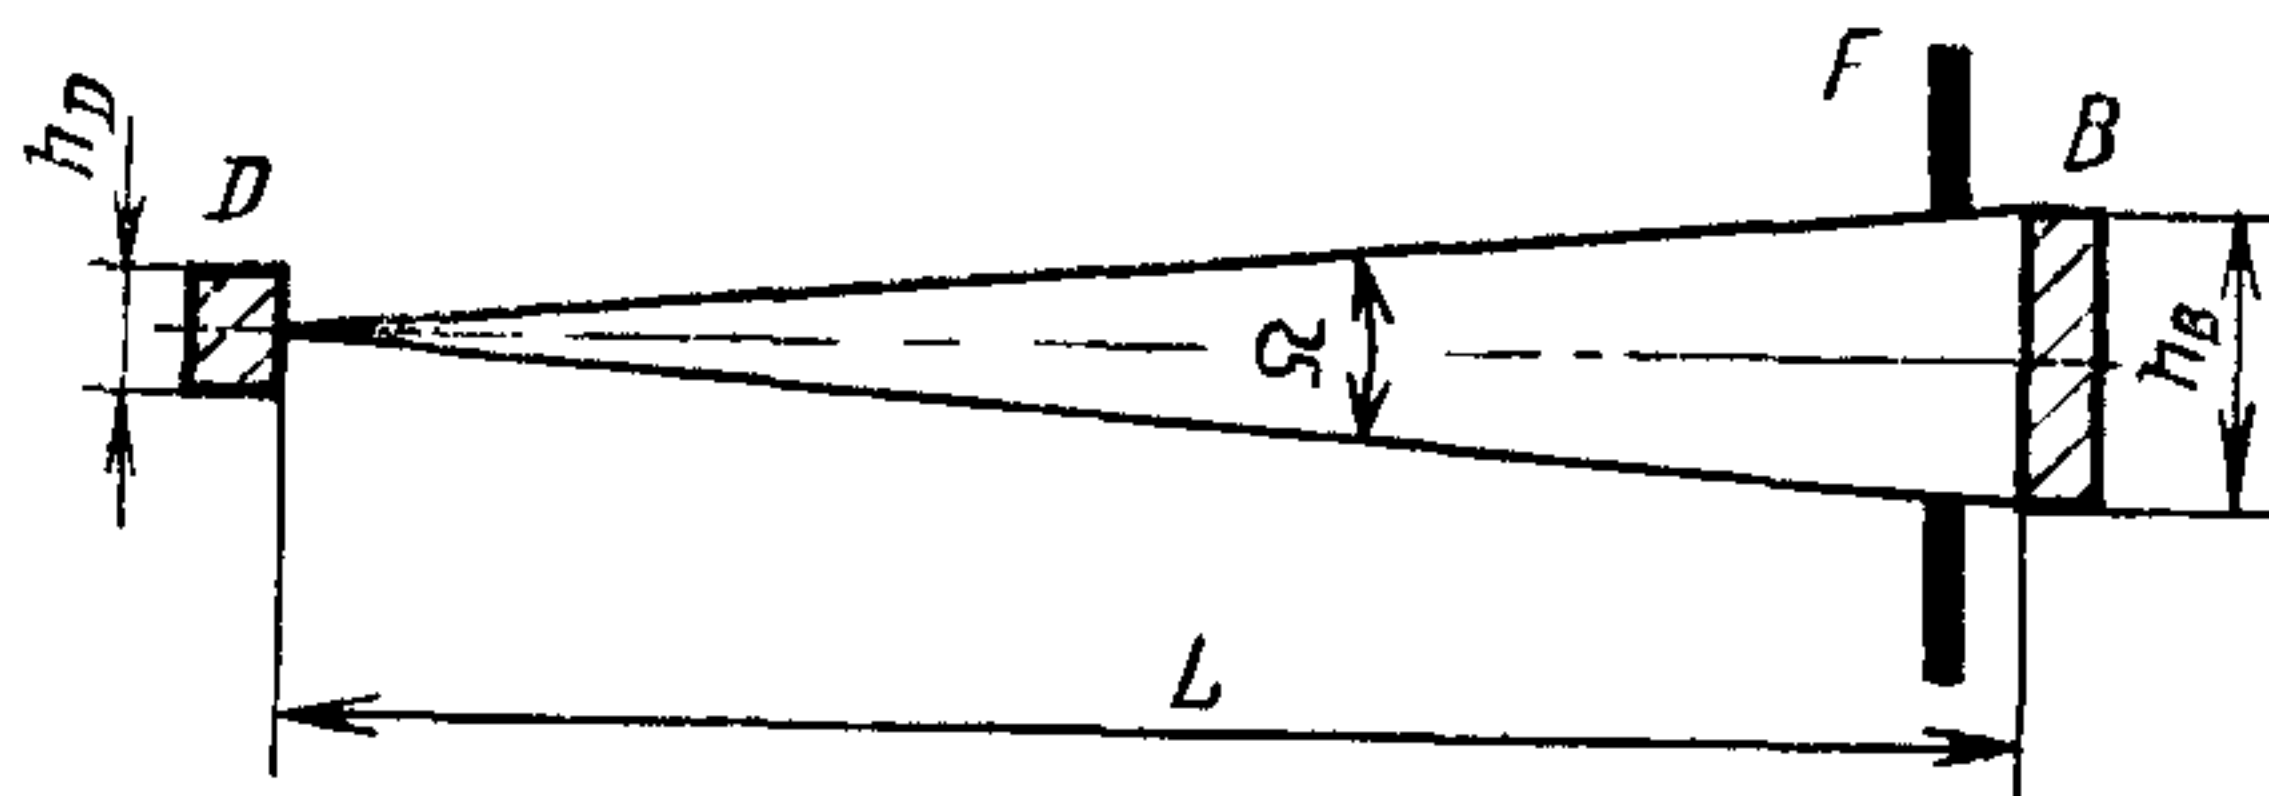

D —излучатель; h_D —размер излучающей поверхности, перпендикулярной к геометрической оси фотоприемника; Ω —телесный угол излучения; L —расстояние от излучателя до приемной площадки фотоприемника; F —диаметра; B —фотоприемник; h_B —размер освещенного участка

Черт. 2

1.2.4. Значение телесного угла Ω , в пределах которого проводят измерения силы излучения, должно быть не более 0,1 ср. Расстояние L и площадь диафрагмы или значение телесного угла должны быть указаны в стандартах или технических условиях на излучатели конкретных типов.

1.2.5. Относительная спектральная чувствительность фотоприемника должна быть постоянной в диапазоне длин волн от $\lambda_{\max} - \Delta\lambda_{\max} - \Delta\lambda_{0,5}$ до $\lambda_{\max} + \Delta\lambda_{\max} + \Delta\lambda_{0,5}$,

где λ_{\max} — номинальное значение длины волны максимума излучения излучателя, нм;

$\Delta\lambda_{\max}$ — разброс длины волны излучателя, нм;

$\Delta\lambda_{0,5}$ — ширина спектра излучения, нм.

Для исправления спектральной характеристики фотоприемника допускается применение корректирующих фильтров.

1.2.6. При использовании фотоприемника с неравномерной спектральной чувствительностью результаты измерений должны быть откорректированы расчетным путем. Расчет приведен в справочном приложении 3.

1.2.7. Измеритель тока РА должен обеспечивать измерение тока с погрешностью в пределах $\pm 5\%$.

1.3. Проведение измерений и обработка результатов

1.3.1. Излучатель подключают к контактам X1 и X2 измерительной установки (черт. 1), устанавливают ток через излучатель, указанный в стандартах или технических условиях на излучатели конкретных типов, и измеряют ток измерителем тока РА.

1.3.2. Силу излучения излучателя I_e в Вт/ср рассчитывают по формуле

$$I_e = K \cdot I_{\phi}, \quad (1)$$

где I_{ϕ} — ток в цепи фотоприемника, А;

K — коэффициент в Вт/(ср·А), учитывающий характеристики фотоприемника и конструктивные особенности измерительной установки и определяемый по формуле

$$K = \frac{I}{\Omega \cdot S} \cong \frac{L^2}{A \cdot S}, \quad (2)$$

где Ω — телесный угол, в пределах которого измеряют силу излучения, ср;

S — чувствительность фотоприемника, А/Вт;

L — расстояние от излучателя до приемной площадки фотоприемника, м;

A — площадь приемной площадки фотоприемника, м².

1.4 Показатели точности измерений

1.4.1. Погрешность измерения силы излучения должна быть в пределах $\pm 20\%$ с доверительной вероятностью 0,95.

2. ИЗМЕРЕНИЕ СИЛЫ ИЗЛУЧЕНИЯ МЕТОДОМ ЗАМЕЩЕНИЯ

2.1. Принцип и режим измерения

2.1.1. Принцип измерения основан на сравнении силы излучения проверяемого излучателя и рабочей меры с известной силой излучения, аналогичной по спектральному составу и пространственному распределению излучения проверяемому излучателю.

2.1.2. Режим измерения — по п. 1.1.2.

2.2. Аппаратура

2.2.1. Измерение силы излучения проводят на установке, структурная схема которой приведена на черт. 1.

2.2.2. Элементы измерительной установки — по пп. 1.2.2—1.2.7.

2.3. Проведение измерений и обработка результатов

2.3.1. Рабочую меру силы излучения подключают к контактам X1 и X2 измерительной установки (черт. 1), устанавливают прямой ток и отсчитывают показания α_0 измерителя тока РА.

2.3.2. Рабочую меру силы излучения заменяют излучателем, устанавливают прямой ток и отсчитывают показания α_n измерителя тока РА.

2.3.3. Силу излучения I_e в Вт/ср рассчитывают по формуле

$$I_e = I_{e0} \frac{l_1^2 \cdot \alpha_n}{l_2^2 \cdot \alpha_0}, \quad (3)$$

где I_{e0} — сила излучения рабочей меры, Вт/ср;

l_1 — расстояние от излучателя до фотоприемника, м;

l_2 — расстояние от рабочей меры до фотоприемника, м.

2.4. Показатели точности измерений

2.4.1. Погрешность измерения силы излучения должна быть в пределах $\pm 20\%$ с доверительной вероятностью 0,95.

Разд. 1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3. ПРЯМОЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЯРКОСТИ

3.1. Принцип и режим измерения

3.1.1. Принцип измерения основан на измерении энергетической освещенности изображения излучающей поверхности излучателя, создаваемого оптической системой.


3.1.2. Режим измерения — по п. 1.1.2.

3.2. Аппаратура

3.2.1. Измерения проводят на установке, структурная схема которой приведена на черт. 1.

3.2.2. Элементы измерительной установки — по пп. 1.2.2, 1.2.5—1.2.7.

3.2.3. Взаимное расположение оптических элементов установки должно соответствовать черт. 3 или предусмотренному в стандартах или технических условиях на излучатели конкретных типов.

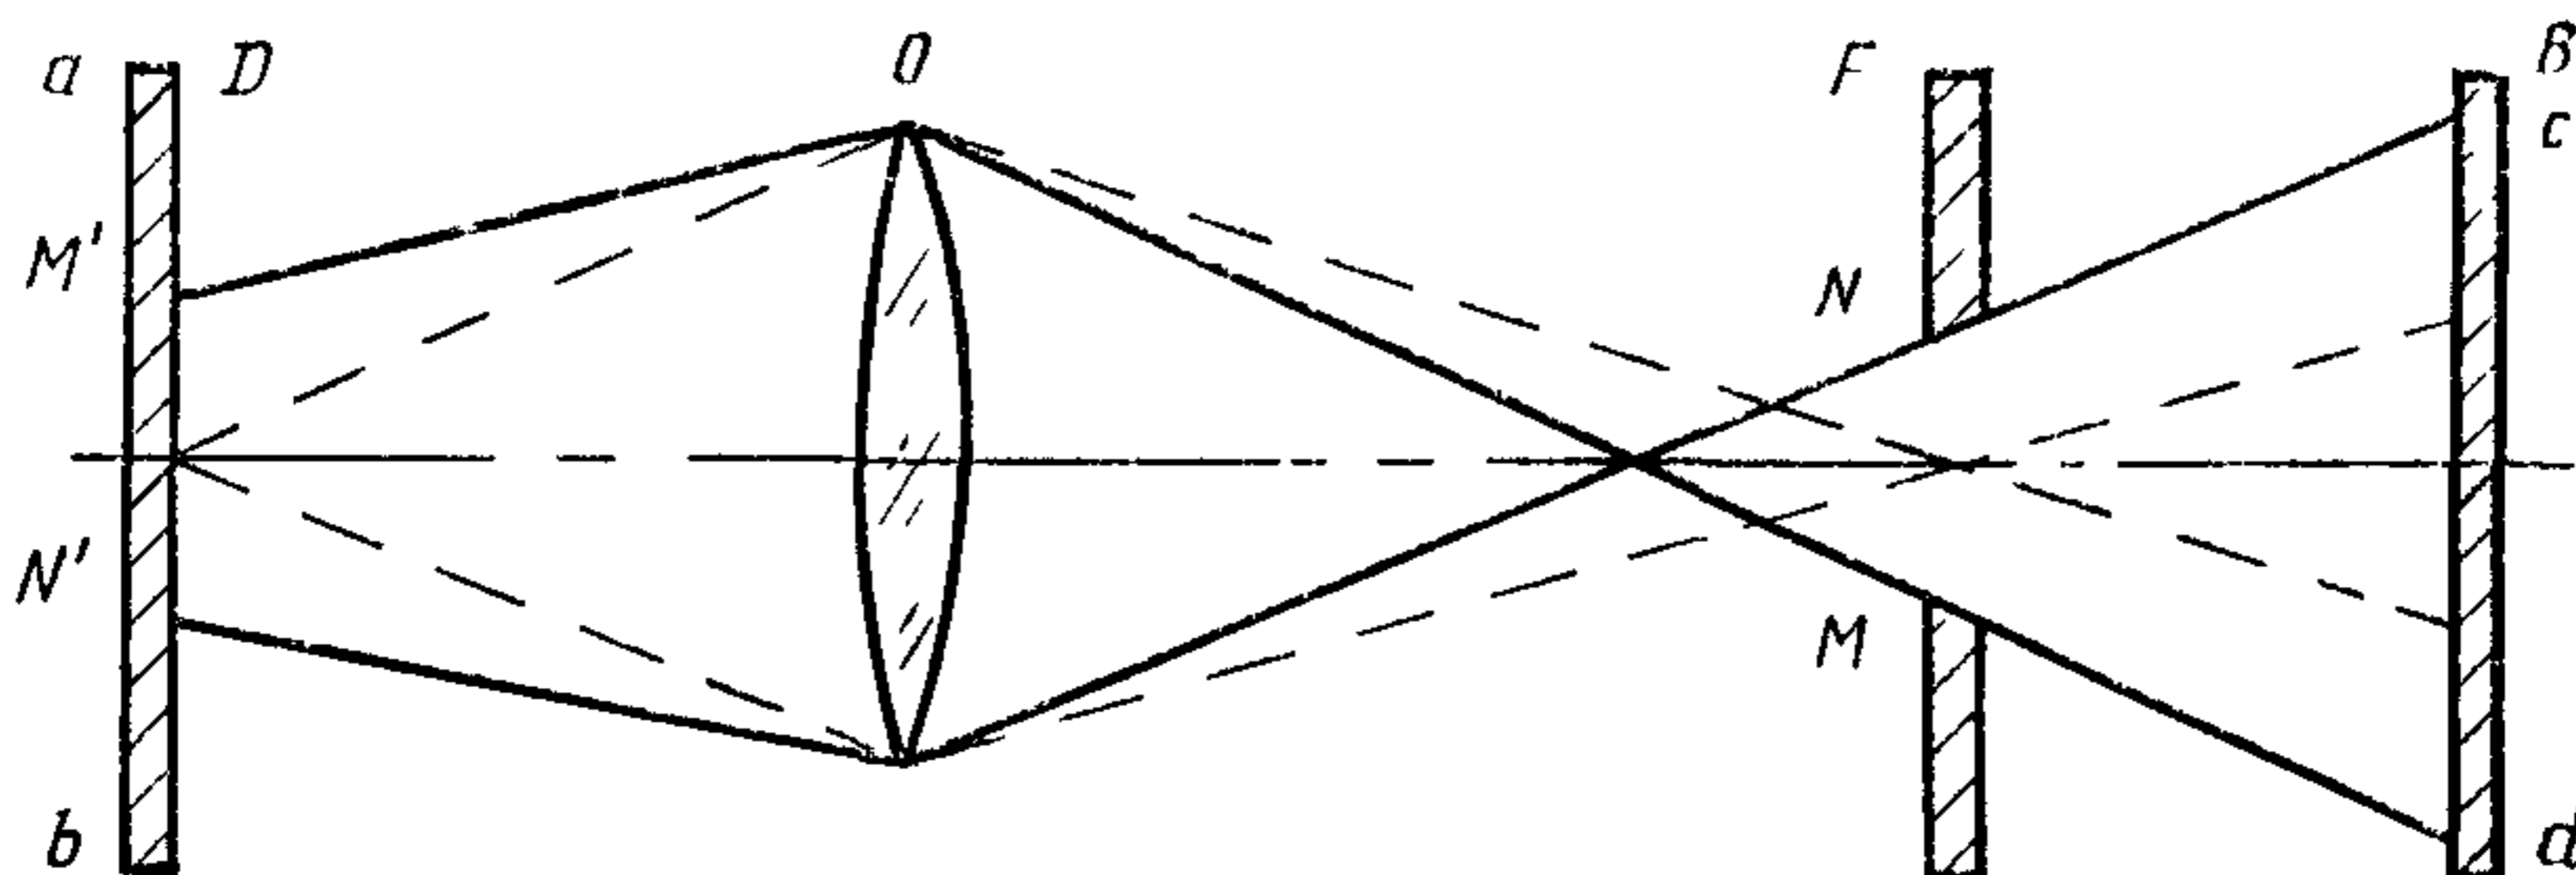

ab—излучающая поверхность *D*; *N' M'*—поле зрения; *O*—объектив; *cd*—чувствительная к излучению поверхность фотоприемника *B*; *NM*—отверстие диафрагмы *F*

Черт. 3

3.2.4. В зависимости от площади излучающей поверхности излучателя, отображенной приемной системой, в стандартах или технических условиях на излучатели конкретных типов задают диаметр поля зрения, его положение на излучающей поверхности и отношение площади излучающей поверхности к площади поля зрения.

3.2.5. Оптические элементы установки должны быть расположены так, чтобы диафрагма *F* была совмещена с плоскостью изображения излучающей поверхности. Фотоприемник должен быть расположен за диафрагмой таким образом, чтобы все излучение, проходящее через диафрагму, попадало на чувствительную поверхность фотоприемника.

3.3. Проведение измерений и обработка результатов

3.3.1. Излучатель подключают к контактам *X1* и *X2* измерительной установки и устанавливают прямой ток через излучатель, указанный в стандартах или технических условиях на излучатели конкретных типов.

3.3.2. Значение энергетической яркости излучателя отсчитывают по прибору *РА*, проградуированному в единицах энергетической яркости. При отсутствии такой градуировки измеренное значение энергетической яркости рассчитывают с учетом потерь на поглощение и отражение в объективе.

3.4. Показатели точности измерения

3.4.1. Погрешность измерения энергетической яркости должна быть в пределах $\pm 30\%$ с доверительной вероятностью 0,95.

4. КОСВЕННЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЯРКОСТИ

4.1. Принцип и режим измерения

4.1.1. Принцип измерения основан на определении отношения силы излучения к площади излучающей поверхности излучателя.

4.1.2. Режим измерения — по п. 1.1.2.

4.2. Аппаратура

4.2.1. Измерения проводят на установке, структурная схема которой приведена на черт. 1.

4.2.2. Элементы измерительной установки — по пп. 1.2.2—1.2.7.

4.2.3. Площадь излучающей поверхности излучателя должна быть определена с погрешностью в пределах $\pm 10\%$.

4.3. Проведение измерений и обработка результатов

4.3.1. Излучатель подключают к контактам X1 и X2 измерительной установки, устанавливают ток через излучатель, указанный в стандартах или технических условиях на излучатели конкретных типов, измеряют ток измерителем тока РА.

4.3.2. Расчет силы излучения — по п. 1.3.2.

4.3.3. Площадь излучающей поверхности излучателя измеряют с помощью микроскопа или другого измерительного прибора с точностью, указанной в стандартах или технических условиях на излучатели конкретных типов.

4.3.4. Энергетическую яркость L_e в $\frac{\text{Вт}}{(\text{ср} \cdot \text{м}^2)}$ рассчитывают по формуле

$$L_e = \frac{I_e}{A}, \quad (4)$$

где I_e — сила излучения, Вт/ср;

A — площадь излучающей поверхности, м².

4.4. Показатели точности измерений

4.4.1. Погрешность измерения энергетической яркости должна быть в пределах $\pm 25\%$ с доверительной вероятностью 0,95.

Разд. 3, 4. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

Приложение 1 рекомендуемое (Исключено, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

о соответствии ГОСТ 19834.2—74 СТ СЭВ 3788—82

Разд. 1 и 2 ГОСТ 19834.2—74 соответствуют разд. 1 СТ СЭВ 3788—82

Разд. 3 и 4 ГОСТ 19834.2—74 соответствуют разд. 3 СТ СЭВ 3788—82

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

МЕТОДИКА УЧЕТА НЕРАВНОМЕРНОСТИ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ФОТОПРИЕМНИКА

При использовании фотоприемника с неравномерной спектральной чувствительностью результат измерения рассчитывают по формуле

$$B = \frac{B_{\text{п}}}{K}, \quad (1)$$

где B — измеряемый параметр (I, I_e, L_e);

$B_{\text{п}}$ — аналогичный параметр для рабочей меры с известным спектральным распределением энергии;

K — коэффициент, корригирующий значение спектральной чувствительности фотоприемника в требуемом диапазоне длин волн, рассчитанный по формуле

$$K = \frac{\sum_1^m [E_e(\lambda_i)_{\text{п}}] S(\lambda_i)}{\sum_1^m [E_e(\lambda_i)] S(\lambda_i)}, \quad (2)$$

где $E_e(\lambda_i)_{\text{п}}$ — спектральная плотность излучения рабочей меры;

$E_e(\lambda_i)$ — спектральная плотность излучения излучателя;

$S(\lambda_i)$ — относительная спектральная чувствительность фотоприемника;

m — число спектральных интервалов, по которым проводят суммирование.

Значения $E_e(\lambda_i)_{\text{п}}$; $E_e(\lambda_i)$; $S(\lambda_i)$ измеряют дополнительно.

Прилож. 2, 3. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

Редактор *Т. П. Шашина*

Технический редактор *Л. В. Вейнберг*

Корректор *М. М. Герасименко*

Сдано в наб. 03.04.84 Подп. в печ. 15.06.84 0,5 п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,46 уч.-изд. л.
Тираж 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.

Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 2016

Изменение № 2 ГОСТ 19834.2—74 Излучатели полупроводниковые. Методы измерения силы излучения и энергетической яркости

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 01.06.87 № 1783

Дата введения 01.10.87

Вводная часть. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на полупроводниковые излучатели некогерентного излучения (далее — излучатели), в том числе бескорпусные, и устанавливает методы измерения силы излучения:

метод непосредственной оценки;

метод замещения;

методы измерения энергетической яркости: прямой и косвенный. Общие требования при измерении и требования безопасности — по ГОСТ 19834.0—75».

Раздел 1. Наименование изложить в новой редакции: «1. Метод непосредственной оценки».

(Продолжение см. с. 420)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19834.2—74)

Пункт 1.2.1. Чертеж 1 и подрисуночная подпись. Заменить обозначение и слова: L на l , «до фотоприемника» на «до приемной площадки фотоприемника».

Пункт 1.2.3. Чертеж 2 и подрисуночная подпись. Заменить обозначение: L на l .

Пункт 1.2.4. Заменить обозначение: L на l .

Пункт 1.3.1. Заменить слово: «устанавливают» на «устанавливают прямой».

Пункт 1.3.2. Формула 2 и экспликация к формуле. Заменить обозначение: L на l .

Раздел 2. Наименование изложить в новой редакции: «2. Метод замещения».

Пункт 2.3.2. Заменить слово: «излучателем» на «проверяемым излучателем».

Пункт 2.3.3. Экспликация к формуле. Заменить слова: «до фотоприемника» на «до приемной площадки фотоприемника».

(ИУС № 9 1987 г.)